





	モニタリング結果	備考	対策
	<p>①【SL】操作盤 カッタースタンド交換中に操作盤に背を向けて操作盤に手を置いた状態で待機していた。2020年4月のモニタリング結果でも類似の報告をしているが、誤って不用意にボタンを押してしまう恐れがある為、ボタン操作が不要なタイミングは操作盤に手を置かないよう指導する必要があるのでは無いか。</p>	 <p>2023/01/13 10:52:36</p>	
	<p>②【クレーン】その他 リコイラーから払い出したフープ製品に横バンドを付ける為に、Cフックで製品を吊った状態のままバンド掛け作業を実施していた。製品を吊った状態のまま作業を行うと吊り具の揺れや回転により、吊り荷やバンドが思わぬ方向に動き怪我に繋がる可能性がある。吊った状態でないと実施不可能な作業では無いと思われる為、一度製品を置場に置く等をして、製品が安定している状態で実施することを検討してみてはどうか。</p>	 <p>2023/01/11 11:41:30</p>	
<p>安全</p>	<p>③【クレーン】その他 製品置場のネカセ製品を吊り上げる際に、クレーン操作者が積まれている製品の間にお立ち、逃げ場が無い状態で作業を行っていた。製品を置場から吊り上げる地切り時は、製品が荷振れを起こし、作業側側に製品が動く可能性もある為、作業側は吊り荷が自身に向かって動いてきた時に逃げられるスペースを確保させる必要があるのでは無いか。</p>	 <p>2023/01/11 10:13:38</p>	
	<p>④【出荷作業】 トラック荷台上で製品のチェックを実施している社員が、製品上に乗って作業をしていた。製品に疵や痕が付く可能性があると共に、不安定な足場となり転倒・転落の危険性がある。製品上に乗らずに作業を行う方法が無いかを検討してみてはどうか。</p>	 <p>2023/01/12 10:53:02</p>	
	<p>⑤【フォークリフト】 フォークリフト運転中に、フォークリフトを走らせながら、ハンドルから両手を離して手元の紙を見ている作業員がいた。当該行為はよそ見運転であり、人や物に接触する可能性がある非常に危険な行為だと思われる。紙を確認する必要がある際は、フォークリフトを一旦停車して確認し、確認が終わったら運転を再開させることを徹底させる必要があるのでは無いか。</p>	 <p>2023/01/11 13:25:53</p>	

	モニタリング結果	備考	対策
生産性	<p>①【SL】リコイラー 加工分のリコイラー巻取りが完了したタイミング（写真a）で前加工分の製品がクレーンにより払い出されていなかった。 巻取り完了の約5分後に次加工分の通板がリコイラードラム手前まで完了していた（写真b）が、リコイラー払い出し作業が間に合っておらず、最終的に次加工分がリコイラードラムまで通板されたのは、更にそこから約5分後（写真c）であった。 リコイラードラム上の製品への縦バンド掛けは巻取りが完了してから約6分後（写真d）であり、その間作業を行わずに待機しているだけの作業も見受けられた。 クレーンによる払い出し待ちの際も、ドラム上製品へのバンド掛け等、実施出来る事は先に実施し、製品が払い出されたらすぐにドラム上の製品を搬出出来るようにする必要があるのでは無いか。</p>	<p>a)  2023/01/13 13:15:31</p> <p>b)  2023/01/13 13:20:33</p> <p>c)  2023/01/13 13:25:52</p> <p>d)  2023/01/13 13:21:01</p>	

SAMPLE

SAMPLE

SAMPLE